

Safety Notice N°2, friday 16th may 2008

## スップエアーアルティックスおよびエボXCハーネスに関するリザーブの引き出し問題について

スップエアーアルティックス、エボXC、エバシオンXCハーネスによるリザーブの引き出しテストにおいて、リザーブが引き出しにくい事例が何例か発生しました。

これは、レスキュートグルの先についているピンに接続された白いナイロン製織テープがレスキュー・コンテナのフラップに取り付けられたベルクロテープによる経年変化で毛羽立ち、ピンを引き抜くのに大きな力が必要になるためです。  
したがって、このような毛羽立ちが起きないように、テイクオフ前のプレフライトチェックにおいて、このテープがフラップに取り付けられたベルクロテープに挟み込まれないように注意して下さい。  
(右図参照)



もう一つの解決策は、フラップに取り付けられているベルクロのオス側にベルクロのメスを貼り付けてしまうことです。(右図参照)  
必要なベルクロはディーラーあるいは代理店にご請求ください。



警告：シミュレーターにぶら下がった状態からのリザーブ引き出しテストを年に数回行うことは大変重要なことです。そうすることで、リザーブ引き出しに必要な力や最適な引き出し方向を確認することが出来ます。何も考えずに、瞬間的に正しい引き出しが出来るように訓練をしてください。