

日付	2014年4月15日
種別	安全警告 n°2014/01/E2-E2L

## エヴォXC2、スカイパー、シャマン、シャマンFR用レスキュートグル

### 1 / この安全警告の内容は？

エヴォXC2、スカイパー、シャマン、シャマンFRに装備されているレスキュートグルの中に製造上の欠陥のあるものがあることが判明した。

欠陥のあるものでは破断強度が100DaN(約100kg)から40DaN(約40kg)に低下し、認証基準を満たさなくなります。

その結果、時としてレスキューパラシュートを引き出す際にトグルが破損する可能性があります。

### 2 / 問題となる製品は:

次のハーネスに装備されているすべてのレスキュートグル:エヴォXC2、スカイパー、シャマン、シャマンFR。



日付	2014年4月15日
種別	安全警告 n°2014/01/E2-E2L

### 3 / 自分のレスキュートグルが大丈夫かどうかどのように確認するのか？

トグルとレスキューインナーを接続しているテープはベルクロテープを縫い付けている2列のミシン縫い目で固定されていなければなりません。

いくつかのトグルではこのテープが2列目のミシン目にかかっていないものがあります。この確認には、ベルクロの際を見て、テープの端面が見えていて2列目のミシン目がかかっているかどうかを確認します。



### 4 / 確認後はどうすればよいですか？

トグルが正しく製造されているなら、そのまま使用してください。

トグルが正しく製造されていない場合は:最寄りのスプエアーディーラーあるいは代理店、あるいは直接スプエアー本社 (sav@supair.com) に連絡し、無償によるレスキュートグルと交換してください。

ご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。