

公表日付	30/03/2015
書類番号	SUPAIR_2015/03_001
ページ番号	1 / 4

安全警告

対象: ワリビ2およびエヴァジオン2のレスキュー引き出しに関して

緊急度: 低
 中
 危機的

問題の詳細:

タンデムハーネス、ワリビ2およびエヴァジオン2でのレスキューの引き出しが出来難くなる問題



対象となる製品:

ワリビ2 (製造番号A1, A2, A3)
エヴァジオン2 (製造番号A1, A2)

確認された事柄:

引き出し方向およびベルクロの古さによって、レスキュートグルを引きはがすことが難しくなる可能性がある。その様な場合にはパラシュートの引き出し、放出が出来なくなる恐れがある。

Next page ►

公表日付	30/03/2015
書類番号	SUPAIR_2015/03_001
ページ番号	2 / 4

対処手順:

私のハーネスが対象となるのか？

レスキュートグル固定用のベルクロが連続しており、全長に渡って縫い付けられている。



レスキュートグル固定用のベルクロが連続しておらず隙間がある。



シミュレーターにぶら下がった状態からレスキュートグルの引きはがしテストを実施する

安全のために常日頃ハーネスの保守点検を行いフライトを楽しんでください！

引きはがすのに困難がある

問題なく引きはがせる

ベルクロの長さを短くしてください

次ページを参照

パラシュートを収納し、安全のため常日頃保守点検を行いフライトを楽しんでください！

Next page ►


公表日付	30/03/2015
書類番号	SUPAIR_2015/03_001
ページ番号	3 / 4

ベルクロの長さを短くする方法:



① 元のトグル固定フラップ

トグル固定フラップを開ける:
ベルクロは連続している ②

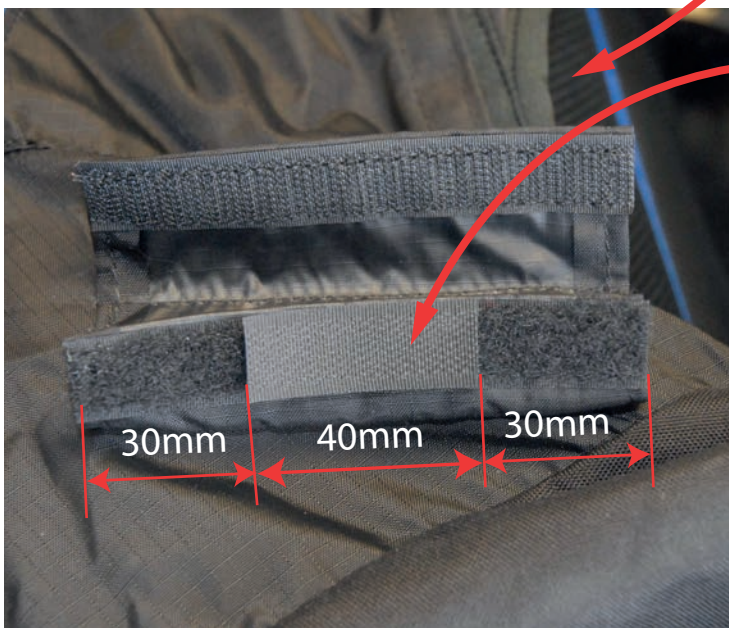

③ 解決策:


元のメス側のベルクロの中央部に幅16mm長さ4cmのオスのベルクロを張り付ける

こうすることによりベルクロによる接着力が弱められ、レスキュートグルの引きはがしが容易になる

以下のメールアドレスに要求すればスツプエアーからベルクロをお送りします:

info@supair.com

Next page ▶

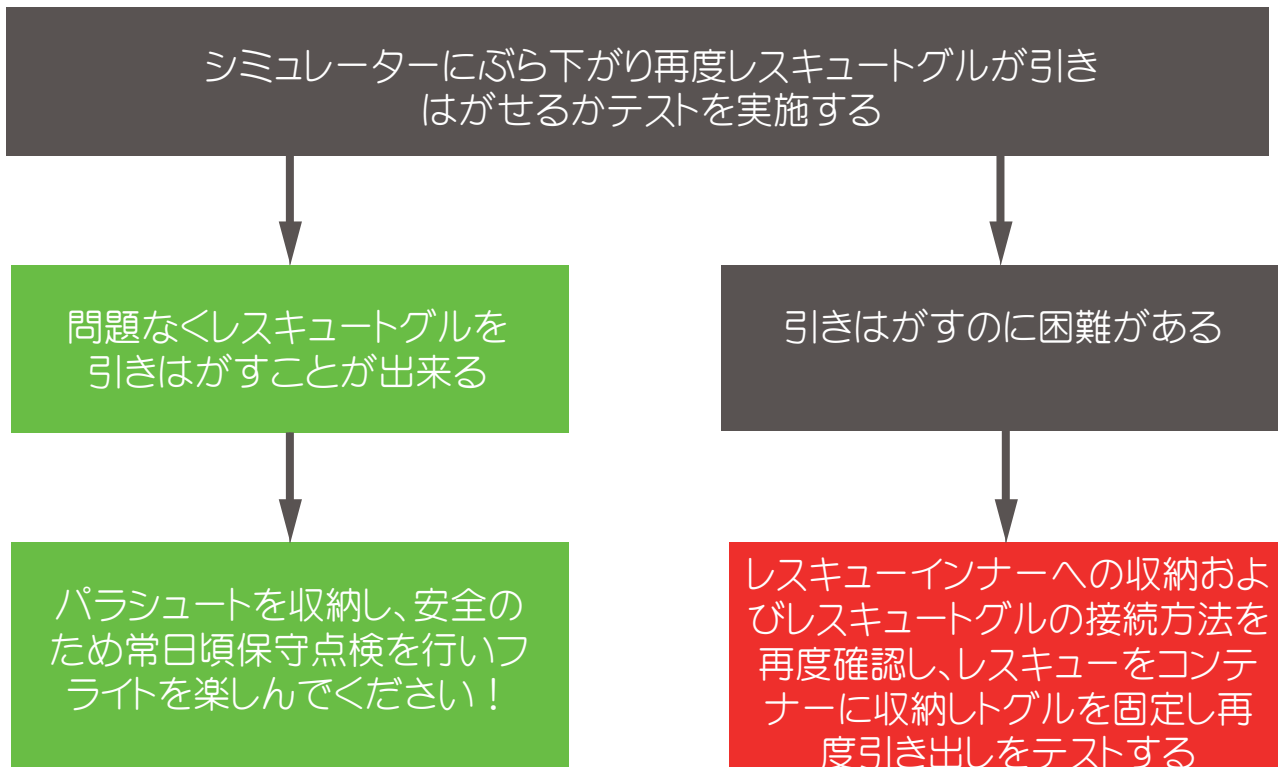

注意:レスキューの収納方法に疑問がある場合は、ディーラーへご連絡ください。

点検を実施できる者:

所有者

ディーラー

製造者

点検時期: **即刻**

受信者:

所有者

ディーラー

パラグライダーズスクール

パラグライダークラブ

プレス

連盟

Safety note : SUPAIR_2015/03-001